

品名: チラー実機による熱交換器洗浄

試料数: 1

試験期間 2010/11/15

試験場所:                     

判定: **参考**

2010/11/15

「目的」 熱交換器の汚れ(工業用水ライン)による原因と思われる、高圧カットエラーが発生したチラーの機能回復で洗浄を実施

「チラー情報」                     



チラー外観




熱交換器外観

**洗浄前の性能**

熱交換器流量: 4リットル/分  
ガス圧力: 2.5MPa(正常値1.2~1.3MPa)

「洗浄の状態」

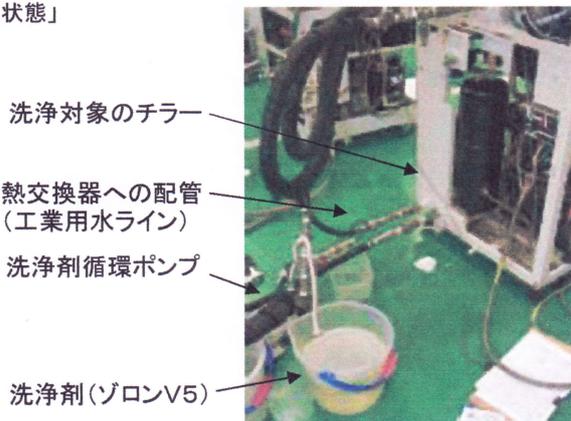

洗浄剤(ゾロンV5)を熱交換器内の工業用水ラインを循環させる。  
pH値の変化が見られなくなった時点で洗浄終了。

● 洗浄剤の初期濃度

洗浄剤(ゾロンV5): 1.5リットル  
水: 4.5リットル (25%希釈)

時間	15分後	35分後	1時間5分後	1時間25分後	2時間後
pH値	1	2	1	2	1
備考	洗浄液が青色に変色	さらに青から緑に色が付く	さらに深い緑色に	さらに深い緑色に	色やpHに変化なし。終了。
洗浄剤		500ml洗浄剤を追加		500ml洗浄剤を追加	
洗浄剤の状態					

「評価結果」 配管内の汚れは除去され、流量およびガス圧は正常値にまで回復した。

**洗浄前の性能**

熱交換器流量: 4リットル/分  
ガス圧力: 2.5MPa(正常値1.2~1.3MPa)

**洗浄後の性能**

熱交換器流量: **34リットル/分**  
ガス圧力: **1.05MPa**(正常値1.2~1.3MPa)  
冷却しすぎるので制水弁にて正常値に調整

● 今回の洗浄での実績

洗浄剤費用: 1,250円  
洗浄時間: 3時間(準備時間含む)

以上